

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi Pretarcastraat

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Rotterdam
Locatie:	Pretarcastraat
Climatescan link:	https://climatescan.nl/projects/8014/detail
GPS Indicatie:	X:51.873428, Y:4.529486

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2012
Ontwerper:	Onbekend
Ontwikkelaar:	Aannemer Groen
Lengte:	20
Breedte:	1,5
Diepte:	0,5

BEHEER

Beheerder:	Groenbeheerder
Periodieke controle:	Nee
Eerdere ingrepen:	Nee
Maaibeleid:	Tien keer per jaar
Maai aanpak:	Mechanisch
Onderhoudsysteem:	Groenbeheer

TECHNISCH


Bodemtype:	Klei
Wateraanvoer:	Trottoir, Hoosbui
Permanent water:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Ja (o.a. winkelwagen)
Aanwezigheid drainage:	Nee
Aanwezigheid slokop:	Nee

GEBRUIK

Gebruiksfuncties:	Speeltuin
Functies omgeving:	Wonen
Wijktypologie:	Naoorlogse woonwijk (1945 - 1990)
Bebouwingsgraad:	Middel
Biodiversiteit:	Laag
Zichtbaarheid:	Hoog
Bereikbaarheid:	Hoog

INFILTRATIETEST

Datum meting: 20-04-2022 06:00 tot 22-04-2022 12:40
 Methode: Full-scale infiltratietest
 Opzet meting: De diver heeft een aantal dagen in de wadi gelegen. Er is 1 diver gebruikt.
 Omstandigheden: Geen bijzondere omstandigheden
 Data: Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder

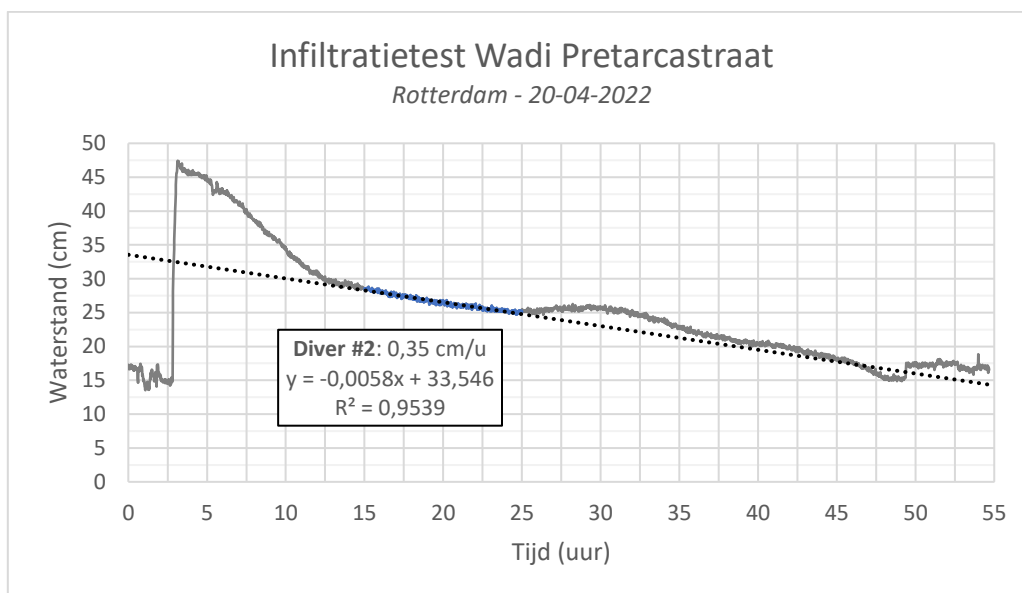


Gem. infiltratiecapaciteit: 0,4 cm/u
 Voldoening richtlijnen? Nee, is niet binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u voor 30 cm water)
 Kenmerken: De infiltratiegrafiek laat een normaal verloop zien. De vermoedelijke reden dat de infiltratiecapaciteit lager ligt dan de richtlijnen is vanwege de klei ondergrond. Advies is om naar mogelijkheden voor grondverbetering te kijken.

BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 08-06-2022
 Methode: XRF-scanner
 Data: De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden.

#	GPS Coördinaten	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
(1)	X: 51.873458 Y: 4.529522	66,6	10,0	<LOD
(2)	X: 51.873458 Y: 4.529522	61,5	7,8	<LOD
(3)	X: 51.873458 Y: 4.529522	<LOD	<LOD	<LOD
(4)	X: 51.873403 Y: 4.529442	49,4	3,3	<LOD
(5)	X: 51.873403 Y: 4.529442	43,8	3,0	<LOD
(6)	X: 51.873395 Y: 4.529461	78,4	9,5	<LOD
(7)	X: 51.873395 Y: 4.529461	83,8	11,3	<LOD
(8)	X: 51.873301 Y: 4.529361	54,9	6,6	<LOD

(9)	X: 51.873301 Y: 4.529361	52,0	5,1	<LOD
(10)	X: 51.873301 Y: 4.529361	52,0	5,1	<LOD
	STREEFWAARDE	140	85	36
	INTERVENTIEWAARDE	720	530	190

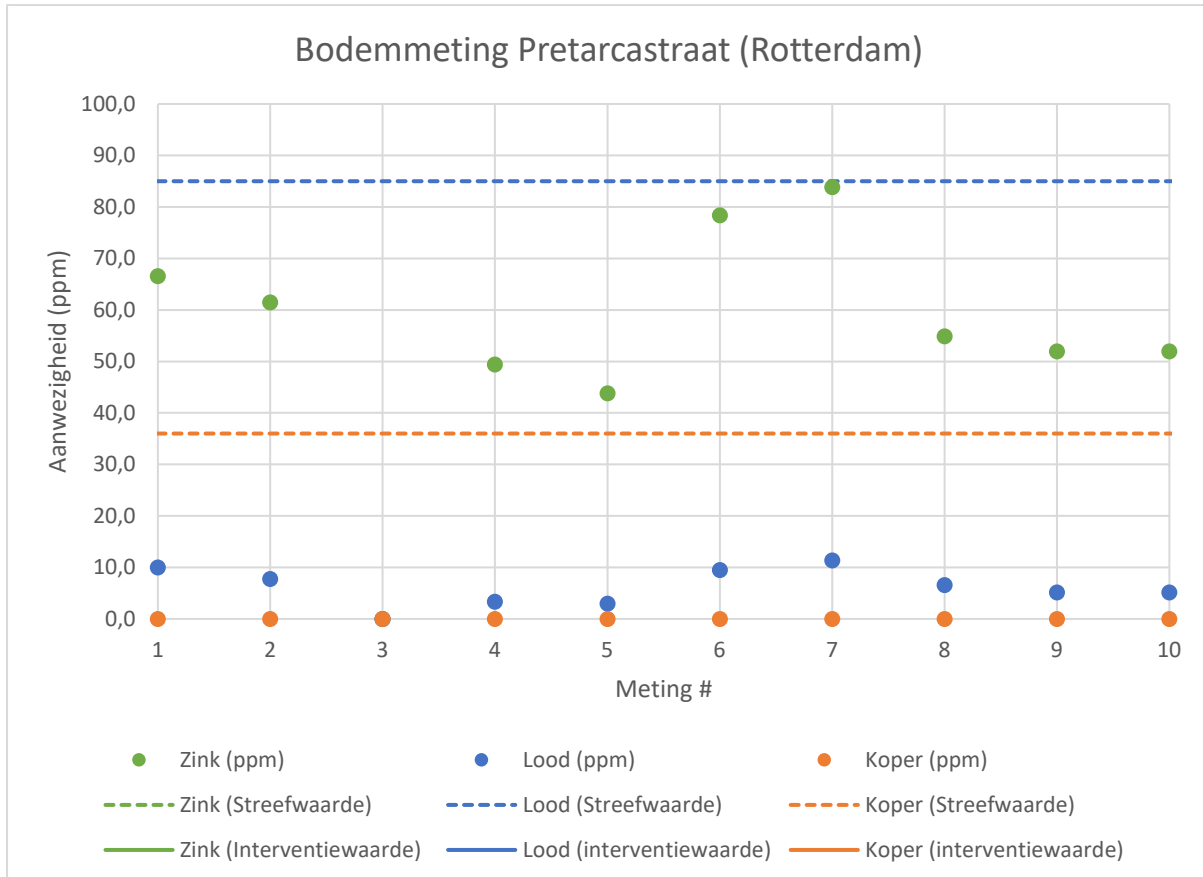

Conclusie: Er zijn in de wadi aan de Pretarcastraat geen verhoogde concentraties van koper, lood of zink gevonden.

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: 20-04-2022
Methode: Enquêtes
Data: De vragen en responses op de enquêtes zijn opgenomen in de tabel hieronder.

VRAGEN	Resp. #1	Resp. #2	Resp. #3	Resp. #4
Hoe tevreden bent u over de maatregel? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)	1	2	1	1
Hoe wordt de maatregel door de buurt gebruikt? (open vraag)	Speelplek	Speelplek	Speelplek	Speelplek

Hoe goed past de maatregel in deze buurt? (1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)	1	1	1	1
Wat zou u willen veranderen aan de maatregel? (open vraag)	Vervanging putten	Weghalen	Weghalen	Weghalen
Aan welke effecten draagt de maatregel bij in de buurt? (open vraag)	X	X	X	X
Ervaart u negatieve gevolgen van de maatregel? (open vraag)	Gevaarlijk + vol gaten	Gevaarlijk	Gevaarlijk	Werkt niet

Anekdoten:

Niet van toepassing